公開実用 昭和59-84404

(1) 日本国特許庁 (JP)

①実用新案出願公開

② 公開実用新案公報 (U) 昭59-84404

Mnt. Cl.3 G 01 B 7/00 H 01 H 36/00 H 03 K 17/95 識別記号

庁内整理番号 7355-2F B 7184-5G

7105—5 J

審査請求 未請求

(全 頁)

砂公開 昭和59年(1984)6月7日

多二方向移動体の位置検出機構

長野県諏訪郡富士見町乙事5084

顧 昭57-180395 欲実 願 昭57(1982)11月29日

⑪出 願 人 日新工機株式会社

諏訪市大字中洲4600番地

包考 案 者 藤沢繁夫

20出

邻代 理 人 弁理士 萼優美 外1名



明細書の浄鬱(内容に変更なし)

(别 統)

明

組、 書

1. 考案の名称

二方向移動体の位置検出機構

2実用新案登録請求の範囲

2 考案の詳細な説明

本考案は、磁性体ケース内で往復動する二方向移動体の位置検出機構に関するものである。

従来から、近接スイツチ等を用いて二方向移 動体の位置検出を行つているが、例えば、この



本考案は、上記事情に鑑み、スイッチ素子の損耗が少なく、かつ、磁性体ケースからの漏洩磁束の磁束密度が高い場所に磁気検出素子を設けるにしても極力誤動作の無い二方向移動体の位置検出機構を提供することを目的とするものである。

本考案の構成は、磁性体ケース内で往復動される非磁性体製の二方向移動体に、その磁性体



ケース内から出入するように永久磁石が取り付けられ、該永久磁石の往復動領域内であつてオン・カンされるが、前記磁性体ケースから漏洩する漏洩でよってはオン・オフされないように前記磁性体ケースの外部に磁気検出素子が設けられていることを特徴とする二方向移動体の位置検出機構である。

以下に、本考案に係る実施例を図面に基づいて説明する。

第1図において、1はソレノイドであつて、 このソレノイド1は、磁性体ケースとしてのの 状のヨーク2と二方向移動体としてのシャフト 3 とを有し、このシャフト3はヨーク2とで対して軸心方向に往ての にして、このヨーク2に対して軸心方向に往の がの可能に設けられている。ヨーク2はおりでの 端に内側ョークパイプ 2a・2b を有してよれぞれの の内側ョークパイプ 2a・2b によつて、それぞれ の内側ョークパイプ 2a・2b によつて、それでは、シィル とび、シェイルを のコイルを のコイルを のコイルを のコイルを のこのでして、リング状の 留心であって、 のコイルを のコイルを のこのでして、 リング状の になって、 のコイルを のこのでして、 リング状の になって、 のコイルを のコイルを のこのでして、 リング状の になって、 のコイルを のコイルを のこのにして、 リング状の になって、 のコイルを のコイルを のこのにして、 のコイルを のコイルを のコイルを のコイルを のコイルを のこのにして、 のコイルを のコイルを のこのにして、 のこのにして、 のコイルを のコイルを のコイルを のこのにして、 のこのにして、 のコイルを のこのにして、 のコイルを のこのにして、 のこのにして



4.5 がそれぞれ嵌め込まれている。シャフト3 には、電磁コイル4と電磁コイル5との間に位 置するようにヨーク板 6 が固着されており、こ のヨーク板6を挟むようにして、このヨーク板 6よりも縮径された永久磁石7.8が固着されて いる。シャフト3と内側ョークパイプ 2a.2b と の間にはそれぞれ軸受9,10 が介装されている。 シャフト3は、ヨーク2の電磁コイル4に通電 されると、内側ョークパイプ2aに磁極が発生し、 シャフト3の永久磁石7と内側ヨークバイプ2a の内向きフランジ部とが引き合い、第1図に示 す矢印×方向に移動され、かつ、同様に電磁コ イル5に通電されると、内側ヨークバイブ2bに 磁極が発生し、シャフト3の永久磁石8と内側 ョークパイプ2bの内向きフランジ部とが引き合 い、矢印Y方向に移動されるものである。シャ フト3の電磁コイル5に近い側の先端には、と のシャフト3の軸方向に延びる棒状の永久磁石 11が取り付けられており、ヨーク2の内側ョー クパイプ2b側の端面には、その端面に対して直



角方向に突出し、かつ、永久磁石11とは平行に 延びる磁束誘導部を有する鉄片部材12が取り付けられている。13はブリント基板であつてが材12 のブリント基板13の永久磁石11及び鉄片部材12 と対向する面には、支持棒14によつて磁気検出 素子としてのホール素子15が支持されており、 このホール素子15は、永久磁石11と鉄片部材12 の磁束誘導部12との間に臨んでいて、永久磁石11が発生する磁束は、鉄片部材12の磁束誘導部12までで、その間に位置されている。 東は直交し、ホール素子は確実にオンされるよりになつている。

次に作用を説明する。

第2図は、シャフト3が第1図における矢印 X方向に移動されている状態を示しており、こ のとき、シャフト3の先端に取り付けられてい る永久磁石11は、ヨーク2の内部に位置されて おり、永久磁石11が発生する磁束は、ヨーク2 内を通過して外部に漏洩しないので、ホール素



子15の磁気検出面を通過しないから、ホール素子15はオフ状態にあり、図示しない検出回路等によつて、シャフト3は第1図における左側に位置していることが検出される。

第3図は、シャフト3が第1図における矢印Y方向に移動されている状態を示しており、このとき、シャフト3の先端に取り付けられている永久磁石11は、ヨーク2の外部に出ており、永久磁石11が発生する磁束は、鉄片部材12の磁束誘導部12により誘導されて、ホール素子15の磁気検出面を通過するから、ホール素子15はオンされて、図示しない検出回路等によって、シャフト3は第1図における右側に位置される。

すなわち、永久磁石11がヨーク2の内部に位置しているときは、ホール素子15に永久磁石11が発生する磁束は流れず、かつ、永久磁石11がヨーク2の外部に出ているときは、ホール素子15に永久磁石11が発生する磁束を通過させるようにしたからシャフト3の位置検出が確実にな



され、また、こうすることにより、プリント基板13にホール素子15をハンダ付け等により取り付けるときに、永久磁石11が発生する磁束によつて、ホール素子15が電圧を発生する範囲内にそのホール素子15を位置させるように取り付けさえずれば良いこととなるから、取り付けが簡単である。

また、第4図に示すように、特に、ホール累子15を内側ヨークパイプ2bの板厚中心線O上に設ければ、コイル5に通電されたときに、ヨーク2から漏洩される漏洩磁束がホール累子15を通過する方向は、ホール累子15が電圧を発生するための磁束の通過方向とは異なるので、この漏洩束によつては、オン・オフされず誤動作しない。

以上説明したように、本考案によれば、永久 磁石が磁性体ケース内にあるときには、その永 久磁石が発生する磁東は磁性体ケース内を流れ、 かつ、永久磁石が磁性体ケースの外部に出てい るときは、その永久磁石が発生する磁束が磁気



検出素子を流れるようにしたから、磁気検出素子を用いて二方向移動体の位置検出が出来るとともに、その磁気検出素子は二方向移動体に接触しない構成となつているから摩耗が無いという効果を奏する。

特に、磁気検出素子を磁性体ケースからの漏 洩磁束が通過する方向と磁気検出素子が磁束の 通過によつて電圧を発生する磁気検出方向とが 異なるように、磁気検出素子を設ければ、磁性 体ケースからの漏洩磁束による誤動作を極力防 止できるという効果を奏する。

4. 図面の簡単を説明

第1図は、ソレノイドの断面図、第2図、第 3図、第4図は、その要部拡大図である。

2 … ョーク (磁性体 ケース)

3 … シャフト (二方向移動体)

11 … 永久磁石

15 … ホール累子 (磁気検出累子)


実用新案登録出願人 日新工機株式会社


代理人 弁理士

優


_(外1名)

蒋

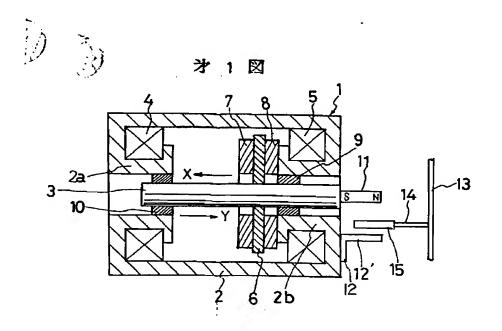


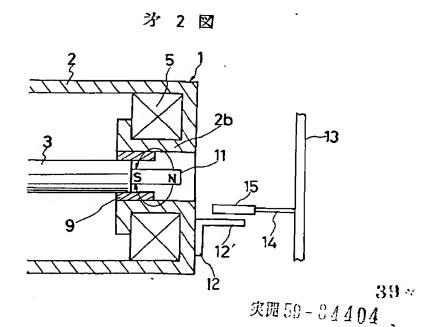

代型人 萼 優美外 1 名

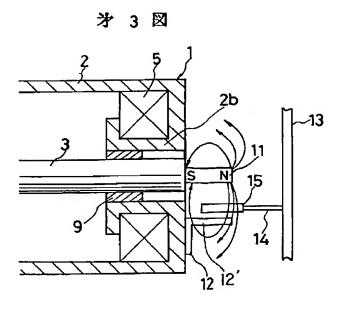

沙 4 図

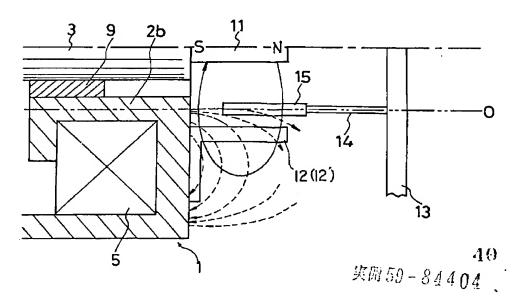

代理人 夢 優美外 1 名



手 続 補 正 書(方式)

昭和 58年 4

54

特許庁長官 一審判長殿

- 1. 事件の表示 昭和 57年実用新案登録顯第180395号
- 2. 考案 の名称 二方向移動体の位置検出機構
- 3. 補正する者 事件との関係 実用新案登録出願人


名称 日新工機株式会社

4. 代 理 人

(注 所 東京都千代田区神田駿河台1の6,主婦の友ビル

氏 名 (6271) 萼

優美

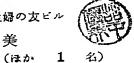

- 5. 補正命令の日付 昭和 58年 3 月 2日 (発送日:昭和58年 3 月22日)
- 6. 補正の対象
 - (1) 明細醬の全文
- 7. 補正の内容
 - (1) 明細費の全文を別紙の通り浄書する。 (内容に変更なし。)

4 t

突開 56 - 6 4 4 0 4